2-8 色分れ

現 象

●色が分離し、不均一な塗色となる。

原 因

●各種顔料の分離による色分れ現象で、顔料の分散性、樹脂との相溶性･溶解力などの不良によって生ずる。

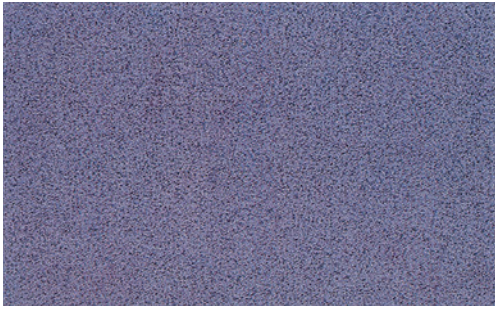

塗装作業による要因

【 一度に厚塗り 】
【 吐出量が多い 】
【 吹付圧が低い 】
【 膜厚が不均一な塗装 】
【 希釈後に長時間放置した場合 】

使用誤りによる要因

【 粘度が低い 】
【 異種塗料の混合 】
【 シンナーの不良（溶解力不足） 】
【 シンナーの蒸発が遅い 】

対 策

●適正なシンナーで希釈し一度に厚塗りしない。

処 置

●耐水ペーパー P600～1500で研磨し再塗装する。