4-6 チョーキング(白亜化)

現 象

●塗膜表面が粉状になり、ツヤがなくなる。

原 因

●バクロによって、光･熱･水などの影響で樹脂が劣化し、顔料が表面に露出する。

環境による要因

【 紫外線が強い 】

塗装作業による要因

【 沈降している
塗料の使用
(撹拌不足) 】

材料による要因

【 耐候性の悪い塗料 】

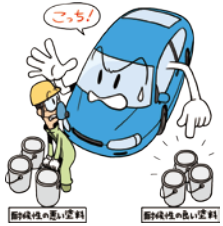

対 策

●耐候性の良い塗料を使用する。
●仕上げにクリヤー塗装する。

処 置

●粉状の塗膜を研ぎ落とし、再塗装する。