4-7 ブロンジング

現 象

●塗膜に玉虫色の金属光沢が現われる現象。

原 因

●塗膜中の顔料が紫外線、水、熱などで変質する。
（マルーン系塗色などに起りやすい）

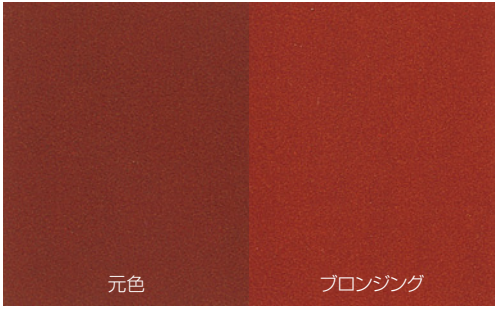

環境による要因

【 紫外線が強い 】

塗装作業による要因

【 沈降している
塗料の使用
（撹拌不足）】

材料による要因

【 ブロンジングしやすい顔料を使用した塗色 】

対 策

●ブロンジングを起こしやすい原色はできるだけ避けるか、使用する場合はその上にクリヤーを塗る。

処 置

●ブロンジング塗面を研ぎ落とし、カラーベースを再塗装し、クリヤーで仕上げる。