4-10 ツヤ引け

現 象

●塗装後短期間（1ヵ月程度）でツヤが引ける。

原 因

●旧塗膜や下地の吸い込みが大きい。
●硬化剤不足。
●上塗塗膜の乾燥不足。

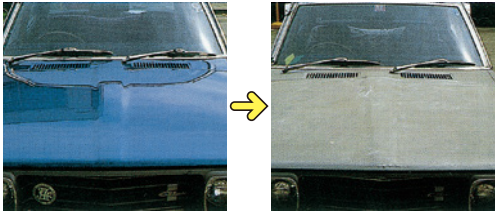

塗装作業による要因

【 膜厚が薄い 】
【 乾燥不十分でのコンパウンド磨き 】
【 下地乾燥不足 】

材料・使用誤りによる要因

【 下地の吸い込み大 】
【 上塗塗装の粘度が低い 】
【 硬化剤不足 】
【 シンナーの蒸発が遅い 】

対 策

●コンパウンド磨きは完全乾燥後に行う。
●硬化剤は規定量を正しく配合する。

処 置

●軽度であれば十分乾燥し、コンパウンドで磨く。
●ツヤ引けが著しい場合は研磨して再塗装する。